


DEWALT®

511888 - 64 SK


Preložené z pôvodného návodu

DW745


Obr. A

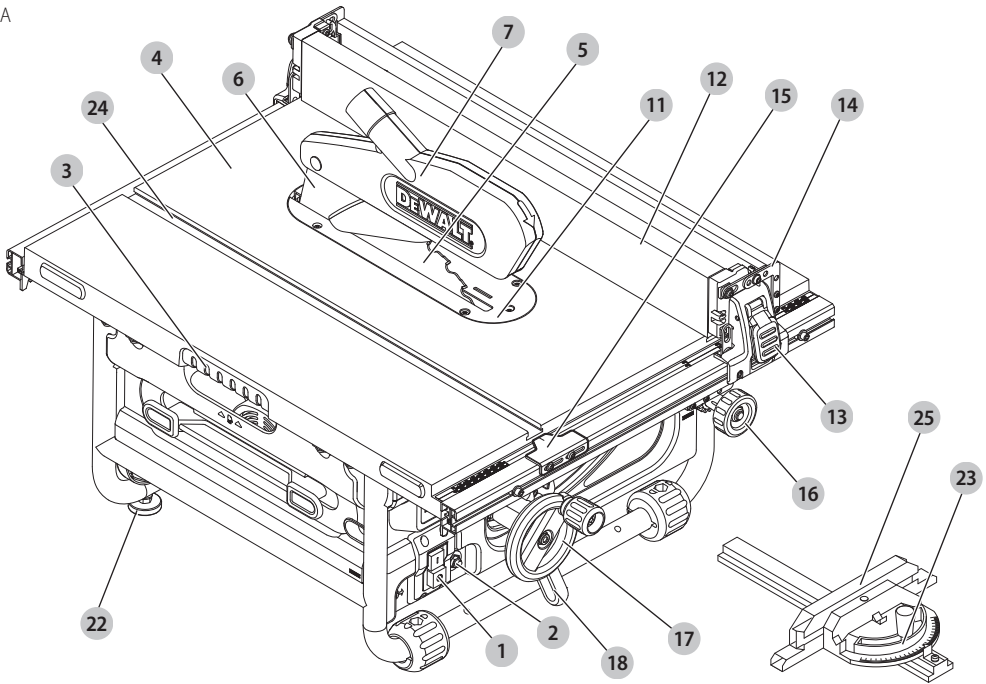


Obr. B

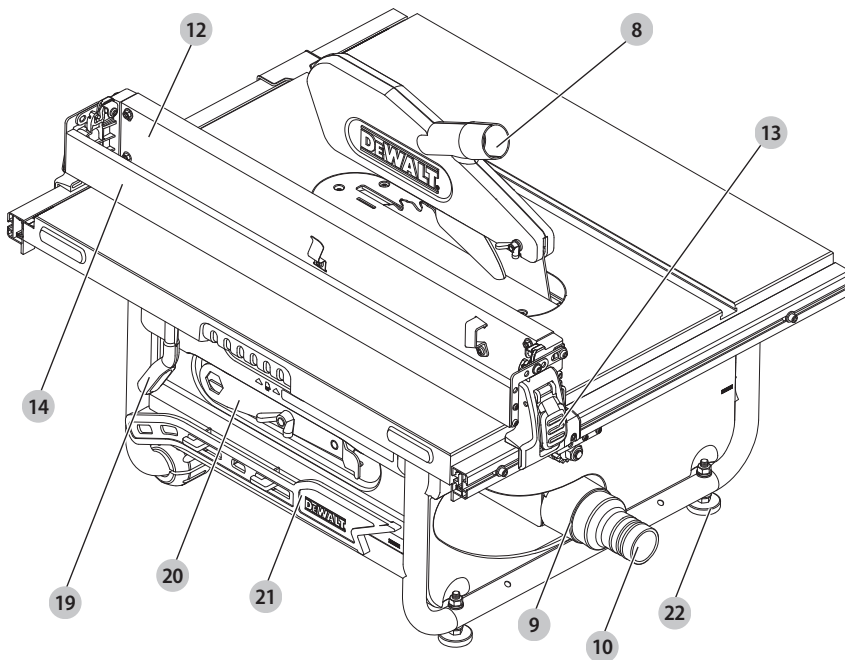


Obr. C

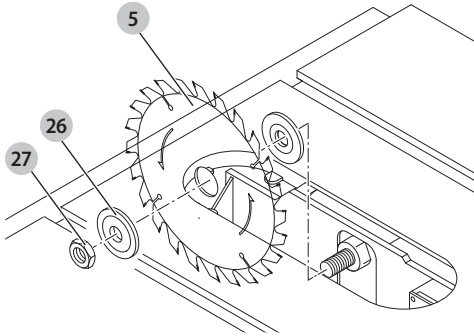


Obr. D

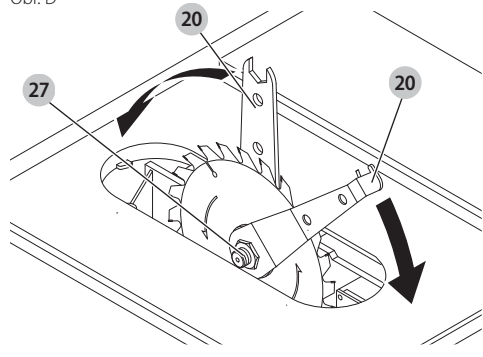


Obr. E

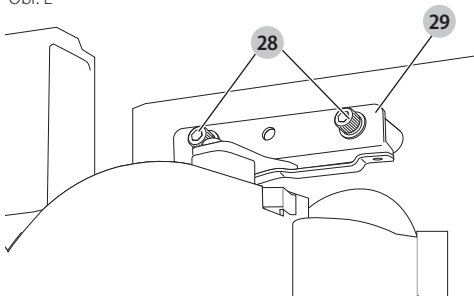


Obr. F

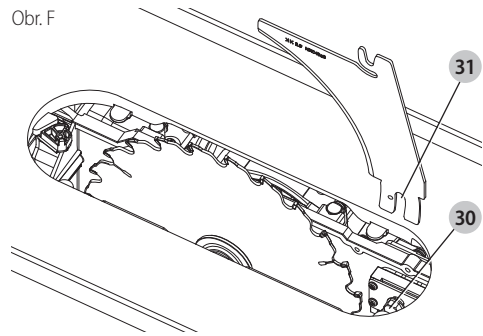



Obr. G

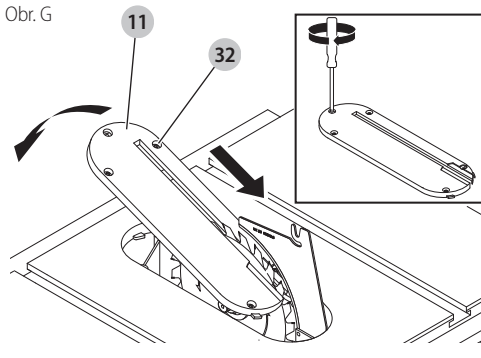


Obr. H

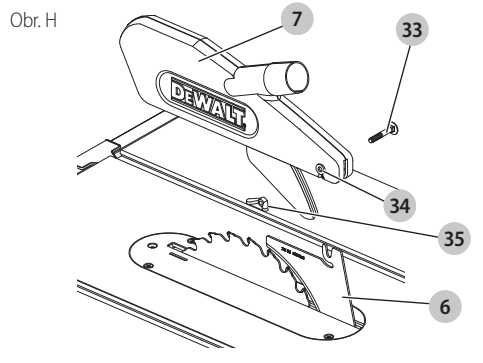


Obr. I

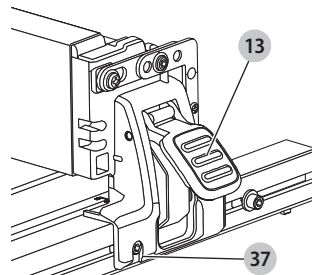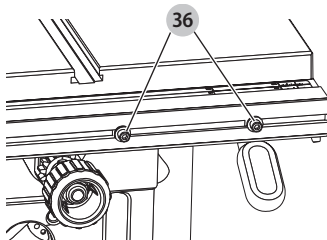


Obr. J

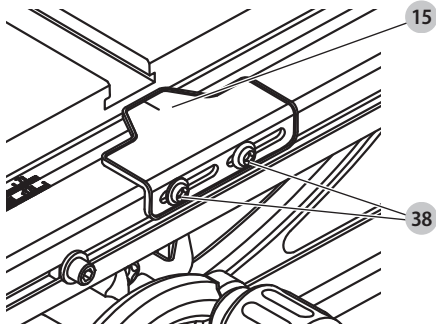


Obr. K

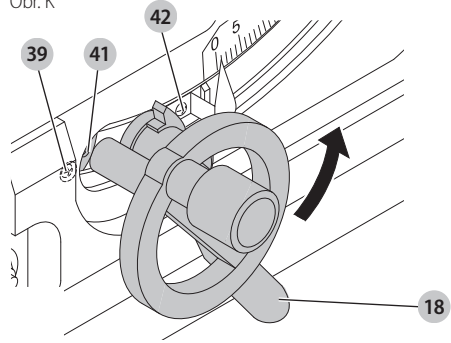


Obr. L

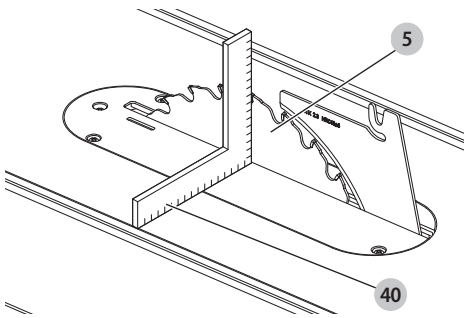


Obr. M

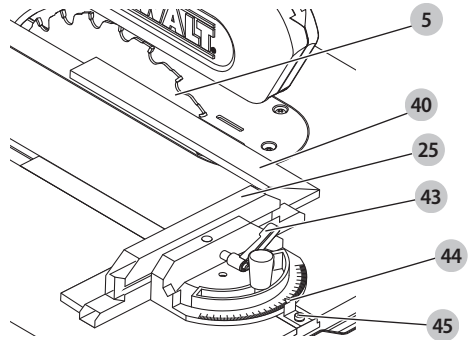



Obr. N

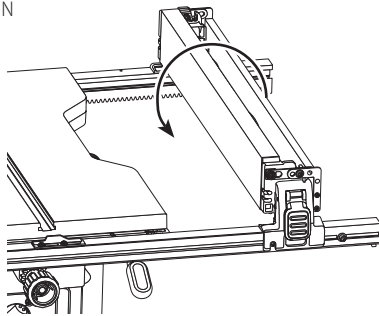


Obr. O

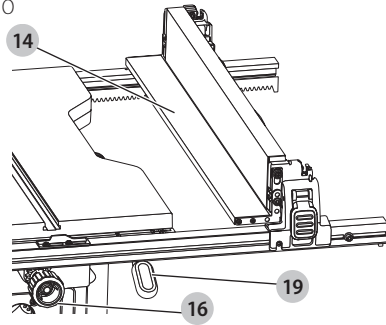


Obr. P

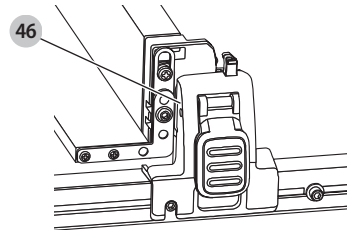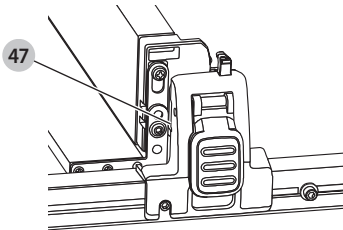


Obr. Q

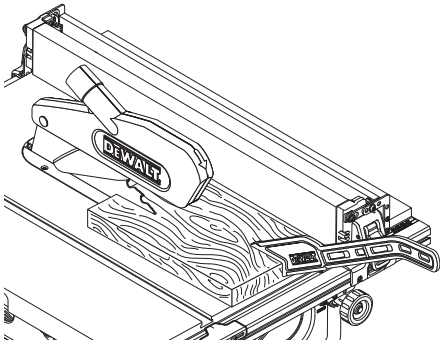


Obr. R

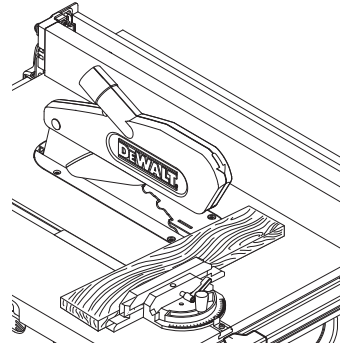

Obr. S

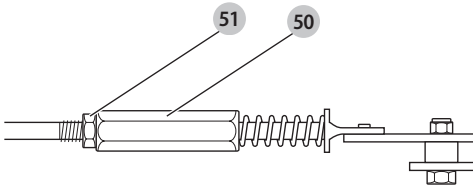

Obr. T

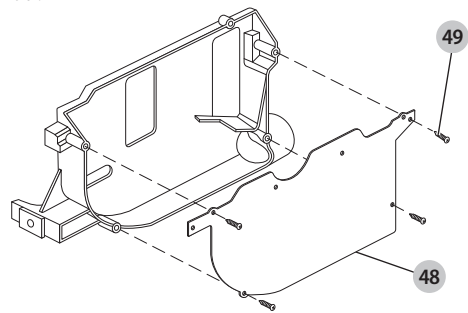

STOLOVÁ PÍLA

DW745

Blahoželáme Vám!

Zvolili ste si náradie značky DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácie vytvorili zo spoločnosti DEWALT jedného z najspolahlivejších partnerov pre používateľov profesionálneho elektrického náradia.

Technické údaje

		DW745-QS/GB	DW745-LX
Napájacie napätie	V	230	115
Typ		4	4
Príkon motora	W	1 850	1 700
Výkon motora	W	970	820
Otáčky naprázdno	min ⁻¹	3 800	4 800
Priemer pilového kotúča	mm	250	250
Priemer upínacieho otvoru	mm	30	30
Hrúbka pilového kotúča	mm	2,2	2,2
Hrúbka rozpínacieho klina	mm	2,3	2,3
Hĺbka rezu v polohe 90°	mm	77	77
Hĺbka rezu v polohe 45°	mm	55	55
Kapacita pozdĺžneho rezu	mm	610	610
Celkové rozmery	cm	570 × 700 × 466	570 × 700 × 466
Hmotnosť	kg	22	22
Hodnoty týkajúce sa hlučnosti a vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy EN61029-2-1:			
L _{PA} (hladina akustického tlaku)	dB(A)	96	96
L _{WA} (hladina akustického výkonu)	dB(A)	109	109
K (odchýlka uvedenej hodnoty týkajúcej sa hluku)	dB(A)	3	3

Veľkosť vibrácií uvedená v tomto dokumente sa merala podľa normalizovaných požiadaviek, ktoré sú uvedené v norme EN61029, a môže sa použiť na porovnanie jedného náradia s ostatnými. Táto hodnota sa môže použiť na predbežný odhad vibrácií pôsobiacich na obsluhu.

VAROVANIE: Deklarované hodnoty vibrácií sa vzťahujú na určené štandardné použitie tohto náradia. Ak je však náradie použité na rôzne aplikácie s rozmanitým príslušenstvom alebo ak sa vykonáva jeho nedostatočná údržba, veľkosť vibrácií môže byť odlišná. Tak sa môže počas celkového pracovného času značne predĺžiť čas pôsobenia vibrácií na obsluhu. Odhad miery pôsobenia vibrácií na obsluhu by mal tiež počítať s časom, keď je náradie vypnuté alebo keď je v chode naprázdno. Počas celkového pracovného času sa tak môže čas pôsobenia vibrácií na obsluhu značne skrátiť. Zistite si ďalšie doplnkové bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia obsluhu pred účinkom vibrácií, ako sú: údržba náradia a jeho príslušenstva, udržiavanie rúk v teple, organizácia spôsobu práce.

POZNÁMKA: Spínanie môže spôsobiť krátkodobé zmeny napätia alebo kolísanie napätia. V nepriaznivých podmienkach vo verejných napájacích systémoch s nízkym napätím sa môžu

objaviť problémy pri iných spotrebičoch. K problémom nebude dochádzať, ak je impedancia menšia než 0,25 ohmu. Zásuvky používané pre toto elektrické náradie musia byť opatrené poistkami s prúdovou hodnotou 16 ampérov s inertnou charakteristikou.

Vyhlasenie o zhode – EC

Smernica pre strojové zariadenia



Stolová píla DW745

Spoločnosť DEWALT týmto vyhlasuje, že tieto výrobky popisované v časti **Technické údaje** spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem:

2006/42/EC, EN61029-1:2009 + A11:2010, EN61029-2-1:2010

Tieto výrobky spĺňajú taktiež požiadavky smernice 2014/30/EÚ a 2011/65/EÚ. Ďalšie informácie Vám poskytne zástupca spoločnosti DEWALT na nasledujúcej adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené na zadnej strane tohto návodu.

Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení spoločnosti DEWALT.



Markus Rompel
Riaditeľ technického oddelenia
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
20. 8. 2016



VAROVANIE: Z dôvodu obmedzenia rizika zranenia si prečítajte tento návod na obsluhu.

Vysvetlenie pojmov: Bezpečnostné pokyny

Nižšie uvedené definície opisujú stupeň závažnosti každého označenia. Prečítajte si pozorne návod na obsluhu a venujte pozornosť týmto symbolom.



NEBEZPEČENSTVO: Označuje bezprostredne hroziacu rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, **povedie** k spôsobeniu **vážneho alebo smrteľného zranenia**.



VAROVANIE: Označuje potenciálne rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, **môže viesť** k spôsobeniu **vážneho alebo smrteľného zranenia**.



UPOZORNENIE: Označuje potenciálne rizikovú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni, **môže viesť** k spôsobeniu **ľahkého alebo stredne vážneho zranenia**.

POZNÁMKA: Označuje postup **nesúvisiaci so spôsobením zranenia**, ktorý, ak sa mu nezabráni, **môže viesť** k **poškodeniu zariadenia**.



Upozorňuje na riziko úrazu elektrickým prúdom.



Upozorňuje na riziko vzniku požiaru.

Všeobecné bezpečnostné pokyny pre prácu s elektrickým náradím



VAROVANIE: Preštudujte si všetky bezpečnostné výstrahy, pokyny, obrázky a technické údaje uvedené pre toto náradie. Nedodržanie všetkých nižšie uvedených pokynov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, k požiaru alebo k vážnemu zraneniu.

VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA A POKYNY USCHOVAJTE NA ĎALŠIE POUŽITIE

Termín „elektrické náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (je vybavené prívodným káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez prívodného kábla).

1) Bezpečnosť v pracovnom priestore

- Pracovný priestor udrzte čistý a dobre osvetlený.** Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť k spôsobeniu úrazov.
- Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom**

horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.

V elektrickom náradí dochádza k iskeniu, ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.

- Pri práci s náradím zaistíte bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných osôb.** Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.

2) Elektrická bezpečnosť

- Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.**
Neupravené zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky a chladničky.** Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu.** Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
- S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu kábla s masťnými, horúcimi a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami.** Poškodený alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
- Pri práci s náradím vonku používajte predĺžovacie káble určené na vonkajšie použitie.** Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom prostredí musí byť v napájacom okruhu použitý prúdový chránič (RCD).** Použitie prúdového chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

3) Bezpečnosť osôb

- Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo robíte a pri práci s elektrickým náradím pracujte s rozvahou. Nepracujte s elektrickým náradím, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.** Chvilka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu úrazu.
- Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku.** Ochranné prostriedky ako respirátor, protišmyková pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu, používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
- Zabráňte náhodnému zapnutiu. Pred pripojením zdroja napätia alebo pred vložením akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním náradia skontrolujte, či je vypínač v polohe vypnuté.** Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo pripojenie náradia k napájaciemu zdroju, ak je vypínač náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.

- d) **Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky.** Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť úraz.
- e) **Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržiajte vhodný postoj a rovnováhu.** Tak je umožnená lepšia ovládateľnosť náradia v neočakávaných situáciách.
- f) **Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými časťami.** Voľný odev, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť pohyblivými dielmi zachytené.
- g) **Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie odsávacieho zariadenia, zaistite jeho správne pripojenie a riadnu funkciu.** Použitie týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.

4) Použitie elektrického náradia a jeho údržba

- a) **Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na vykonávanú prácu správny typ náradia.** Pri použití správneho typu náradia bude práca vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
- b) **Ak nie je možné vypínač náradia zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.** Každé elektrické náradie s nefunkčným vypínačom je nebezpečné a musí sa opraviť.
- c) **Pred nastavením náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo z náradia vyberte akumulátor.** Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia náradia.
- d) **Ak náradie nepoužívate, uložte ho mimo dosahu detí a zabránite tomu, aby bolo toto náradie použité osobami, ktoré nie sú oboznámené s jeho obsluhou alebo s týmto návodom.** Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
- e) **Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých dielov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak je náradie poškodené, nechajte ho opraviť.** Mnoho nehôd býva spôsobených zanedbanou údržbou náradia.
- f) **Rezné nástroje udržiajte ostré a čisté.** Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami sú menej náchylné na zablokovanie a lepšie sa s nimi pracuje.
- g) **Elektrické náradie, príslušenstvo, držiaky nástrojov atď., používajte podľa týchto pokynov a berte do úvahy podmienky pracovného prostredia a prác, ktorú budete vykonávať.** Použitie elektrického náradia na iné účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.

5) Servis

- a) **Zverte opravu svojho elektrického náradia iba osobe s príslušnou kvalifikáciou, ktorá bude používať**

výhradne originálne náhradné diely. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku náradia.

Ďalšie bezpečnostné predpisy pre stolové píly

- **Nepoužívajte pílové kotúče s hrúbkou, ktorá je väčšia alebo so šírkou zubov, ktorá je menšia, než je hrúbka rozpiacieho klina.**
- **Uistite sa, či sa pílový kotúč otáča správnym smerom a či zuby pílového kotúča smerujú k prednej časti stolovej píly.**
- **Pred začatím akejkoľvek činnosti sa uistite, či sú riadne dotiahnuté všetky upínacie rukoväti.**
- **Uistite sa, či sú čisté všetky pílové kotúče a upínacie príruby a či sú zapustené strany objímky otočené smerom k pílovému kotúču.** Utiachnite riadne maticu hriadeľa.
- **Dbajte na to, aby bol pílový kotúč ostrý a riadne upnutý.**
- **Skontrolujte, či je rozpiacací klin nastavený na správnu vzdialenosť od pílového kotúča – maximálne 5 mm.**
- **Nikdy nepracujte s touto pilou bez riadne upevneného horného a spodného ochranného krytu.**
- **Dbajte na to, aby sa žiadna časť vášho tela nenachádzala v osi pílového kotúča.** Mohlo by dôjsť k zraneniu. Stojte na jednej alebo druhej strane pílového kotúča.
- **Pred výmenou pílového kotúča alebo pred vykonávaním údržby odpojte túto pílu od napájacieho zdroja.**
- **Vždy používajte na posuv obrobku tlačnú tyč a pri rezaní dbajte na to, aby sa vaše ruky nenachádzali bližšie než 150 mm od pílového kotúča.**
- **Nepokúšajte sa túto pílu napájať iným než menovitým napájacím napätím.**
- **Nenanášajte na rotujúci pílový kotúč žiadne mazivá.**
- **Nesiahajte do blízkosti alebo za pílový kotúč.**
- **Ak sa nebude tlačná tyč používať, vždy ju uložte na určené miesto.**
- **Nestúpajte si na túto pílu.**
- **Počas prepravy zaistite, aby bola zakrytá horná časť pílového kotúča, napríklad ochranným krytom.**
- **Nepoužívajte ochranný kryt na manipuláciu alebo prepravu píly.**



VAROVANIE: Toto náradie je opatrené špeciálne upraveným prívodným káblom (príslušenstvo typu Y). Ak je tento prívodný kábel akýmkoľvek spôsobom poškodený, musí ho vymeniť iba výrobca alebo autorizovaný servis.

- **Ak je vložka stola (vložka s otvorom) opotrebovaná alebo poškodená, ihneď ju vymeňte.**
- **Skontrolujte, či je obrobok riadne podporený. Vždy zaistite dodatočnú podporu dlhých obrobkov.**
- **Nevyvíjajte na pílový kotúč bočný tlak.**
- **Nikdy nerezte ľahké kovy. Toto náradie nie je určené na také úkony.**
- **Nepoužívajte brúsne kotúče alebo diamantové rezné kotúče.**
- **Drážkovanie alebo žliabkovanie nie je dovolené.**
- **Ak dôjde k poruche náradia, okamžite pílu vypnite a odpojte zástrčku kábla od sieťovej zásuvky. Vykonajte záznam**

o poruche a vhodným spôsobom náradie označte, aby ste zabránili ostatným osobám v použití tejto píly.

- Ak dôjde k zablokovaniu pílového kotúča spôsobenému nadmernou posuvnou silou počas rezania, **VŽDY** pílu vypnite a odpojte ju od napájacieho zdroja. Vyberte obrobok a uistite sa, či sa pílový kotúč voľne otáča. Znovu pílu zapnite a začnite znovu rez s použitím menšej posuvnej sily.
- Pri rezaní dreva pílu vždy pripojte k zariadeniu na zachytávanie pilín a prachu.
- **NIKDY** sa nepokúšajte rezať niekoľko kusov materiálu položených na seba, pretože by mohlo dôjsť k strate kontroly alebo k spätnému rázu. Všetky materiály vždy bezpečne podoprite.

Pílové kotúče

- Pri rezaní dreva k náradíu vždy pripojte vhodné odsávacie zariadenie.
- Maximálne povolené otáčky pílového kotúča musia byť vždy vhodné alebo vyššie, než sú otáčky tohto náradia naprázdno uvedené na výrobnom štítku.
- Nepoužívajte pílové kotúče, ktoré nezodpovedajú rozmerom uvedeným v časti **Technické údaje**. Nepoužívajte žiadne dištančné prvky, aby ste mohli upevniť kotúč na hriadeľ. Používajte iba pílové kotúče špecifikované v tomto návode, ktoré spĺňajú požiadavky normy EN 847-1, a ktoré sú určené na rezanie dreva a podobných materiálov.
- Zvážte použitie špeciálne navrhnutých pílových kotúčov s menšou prevádzkovou hlučnosťou.
- Nepoužívajte pílové kotúče z rýchloreznej ocele (HSS).
- Nepoužívajte deformované, prasknuté alebo poškodené pílové kotúče.
- Uistite sa, či je zvolený pílový kotúč vhodný pre rezaný materiál.
- Pri manipulácii s pílovými kotúčmi a hrubými materiálmi vždy používajte rukavice. Ak je to možné, prenášajte pílové kotúče v držiaku.

VAROVANIE: Odporúčame Vám používať prúdový chránič (RCD) s citlivosťou minimálne 30 mA.

Zvyškové riziká

Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:

- Poškodenie sluchu.
 - Riziko zranenia spôsobeného odlietavajúcimi časticami.
 - Riziko popálenia spôsobeného kontaktom s horúcim príslušenstvom, ktoré sa zahrialo počas použitia.
 - Riziko zranenia spôsobeného dlhodobým použitím náradia.
- Pri použití pokosových píľ vznikajú nasledujúce riziká:
- Zranenia spôsobené kontaktom s rotujúcimi dielmi.
 - Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:

- Poškodenie sluchu.
- Riziko nehody spôsobené nekrytými časťami rotujúceho pílového kotúča.

- Riziko zranenia pri výmene pílového kotúča bez použitia rukavíc.
- Riziko prítlačenia prstov pri manipulácii s ochrannými krytmí.
- Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri rezaní dreva, najmä dubového, bukoveho a materiálu MDF.

Nasledujúce faktory majú vplyv na vytváranie hluku:

- rezaný materiál
- typ pílového kotúča
- sila posuvu
- údržba náradia

Nasledujúce faktory majú vplyv na vytváranie prachu:

- opotrebovaný pílový kotúč
- odsávacie zariadenie s rýchlostou prúdiaceho vzduchu vyššou než 20 m/s
- nesprávne vedenie obrobku

Elektrická bezpečnosť

Elektromotor je určený iba pre jedno napájacie napätie. Vždy skontrolujte, či napájacie napätie siete zodpovedá napätiu na výkonnovom štítku.



Vaše náradie DEWALT je chránené dvojito izoláciou v súlade s normou EN61029. Preto nie je nutné použiť uzemňovací vodič.



VAROVANIE: Modely s napájacím napätím 115 V sa musia používať s bezpečnostným izolačným transformátorom s uzemňovacou mriežkou medzi primárnym a sekundárnym vinutím.

Ak dôjde k poškodeniu prírodného kábla, musí byť nahradený špeciálne pripraveným káblom, ktorý získate v autorizovanom servise DEWALT.

Výmena sieťovej zástrčky (iba pre Veľkú Britániu a Írsko)

Ak budete inštalovať novú zástrčku prírodného kábla:

- Bezpečne zlikvidujte starú zástrčku.
- Pripojte hneď vodič k svorke pod napätím na novej zástrčke.
- Modrý vodič pripojte k nulovej svorke.



VAROVANIE: Na uzemňovaciu svorku nebude pripojený žiadny vodič.

Dodržiujte montážne pokyny dodávané s kvalitnými zástrčkami. Odporúčaná poistka: 13 A.

Použitie predlžovacieho kábla

Ak to nie je nevyhnutné, predlžovací kábel nepoužívajte. Používajte schválený predlžovací kábel vhodný pre príkon Vašej nabíjačky (pozrite kapitolu **Technické údaje**). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm². Maximálna dĺžka je 30 m.

V prípade použitia navíjacieho kábla odviňte vždy celú dĺžku kábla.

Obsah balenia

Balenie obsahuje:

- 1 Čiastočne zostavenú pílu
- 1 Zostavu vodidla pre pozdĺžne rezy
- 1 Vodidlo pokosových rezov

- 1 Pílový kotúč
- 1 Zostavu horného ochranného krytu pílového kotúča
- 1 Vložku stola
- 1 Kľúč na pílový kotúč
- 1 Kľúč na hriadeľ
- 1 Adaptér na odsávanie prachu
- 1 Návod na obsluhu
- *Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo k poškodeniu náradia, jeho častí alebo príslušenstva.*
- *Pred použitím venujte dostatok času dôkladnému preštudovaniu a pochopeniu tohto návodu.*

Štítky na náradí

Na tomto náradí sú nasledujúce piktogramy:



Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu.



Používajte ochranu sluchu.



Používajte ochranu zraku.



Používajte respirátor.



Nevkladajte ruky do priestoru rezu a nepribližujte ich ku kotúčom.



Bod uchytienia na prenášanie píly.

Umiestnenie dátumového kódu

Dátumový kód, ktorý obsahuje aj rok výroby, je vytlačený na výrobnom štítku náradia.

Príklad:

2017 XX XX

Rok výroby

Popis (obr. A, B)



VAROVANIE: Nikdy nevykonávajte žiadne úpravy elektrického náradia ani jeho súčastí. Mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo k zraneniu.

- 1 Hlavný vypínač
- 2 Resetovacie tlačidlo ističa
- 3 Miesto na uchopenie píly
- 4 Tabuľka
- 5 Pílový kotúč
- 6 Rozpínací klin
- 7 Horný ochranný kryt pílového kotúča
- 8 Port na odvod prachu v ochrannom kryte
- 9 Hlavný port na odvod prachu
- 10 Adaptér na odsávanie prachu
- 11 Vložka stola
- 12 Vodidlo pre pozdĺžne rezy

- 13 Západka vodidla pre pozdĺžne rezy
- 14 Podpera obrobku/vodidlo pre úzke pozdĺžne rezy (zobrazené v uloženej polohe)
- 15 Indikátor meradla pozdĺžnych rezov
- 16 Skrutka na jemné nastavenie
- 17 Ovládacie koliesko na nastavenie sklonu píly a šikmých rezov
- 18 Zaisťovacia páka šikmých rezov
- 19 Zaisťovacia páka vodiacej tyče
- 20 Kľúč na pílový kotúč
- 21 Tlačná tyč
- 22 Nastaviteľná zadná päťka
- 23 Ukazovateľ pokosových rezov
- 24 Drážka ukazovateľa pokosových rezov
- 25 Vodidlo pokosových rezov

Použitie výrobku

Vaša stolová píla DW745 na stavenisko je určená na vykonávanie pozdĺžnych, priečných, šikmých a pokosových rezov dreva, drevených výrobkov a plastových materiálov. Táto píla je určená na použitie pílových karbidových kotúčov s priemerom 250 mm.

NEPOUŽÍVAJTE vo vlhkom prostredí alebo na miestach s výskytom horľavých kvapalín alebo plynov.

Stolová píla DW745 na stavenisko je náradím na profesionálne použitie.

ZABRÁŇTE deťom, aby sa s týmto náradím dostali do kontaktu. Ak používajú toto náradie neskúsené osoby, musí byť zaistený odborný dozor.

- **Malé deti a neskúsené osoby.** Toto zariadenie nie je určené na použitie nedospelými alebo neskúsenými osobami bez dozoru.
- Tento výrobok nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, s nedostatkom skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený dohľad osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti sa nesmú nikdy ponechať s týmto výrobkom bez dozoru.

ZOSTAVENIE A NASTAVENIE



VAROVANIE: Pred každým nastavením alebo pred každou montážou alebo demontážou doplnkov a príslušenstva v dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia náradie vždy vypnite a odpojte ho od zdroja napájania. Uistite sa, či je hlavný vypínač v polohe VYPNUTÉ. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.

Vybalenie (obr. A, B)

- Vyberte pílu opatrne z prepravného obalu.
- Toto náradie je celkom zostavené mimo vodidla pozdĺžnych rezov a horného ochranného krytu pílového kotúča.
- Dokončite zostavenie podľa nižšie uvedených nasledujúcich pokynov.
- Vložte tlačnú tyč **21** na určené miesto na pravej časti píly (obr. B).
- Nastavte zadnú päťku **22** tak, aby bol stôl píly **4** zarovnaný vo všetkých smeroch.

- Celkom odviňte prírodný kábel.



VAROVANIE: Ak sa nebude tlačná tyč používať, vždy ju uložte na určené miesto.



VAROVANIE: Pripojte zástrčku prírodného kábla k sieťovej zásuvke tesne pred začatím práce.

Montáž pilového kotúča (obr. A – D)



VAROVANIE: Uistite sa, či je náradie odpojené od napájacieho zdroja.



VAROVANIE: Zuby nového pilového kotúča sú veľmi ostré a môžu byť nebezpečné.



VAROVANIE: Výmena pilového kotúča sa MUSÍ vykonať podľa pokynov v tejto časti. Používajte IBA pilové kotúče špecifikované v časti Technické údaje. Odporúčame typ DT4226. NIKDY nepoužívajte iné kotúče.

- Otáčaním ovládacieho kolieska **17** v smere pohybu hodinových ručičiek zdvihnite hriadeľ pilového kotúča do maximálnej výšky (obr. A).
- Nasadte pilový kotúč na hriadeľ ako na uvedenom obr. C. Vonkajšia prírubica **26** má vyvýšený stred s \varnothing 30 mm, ktorý zapadne do upínacieho otvoru kotúča. Uistite sa, či zuby pilového kotúča smerujú k prednej časti stola.
- Pridržte hriadeľ pomocou otvoreného kľúča **20** a utiahnite maticu hriadeľa **27** otáčaním v smere pohybu hodinových ručičiek (obr. D).
- Pri odoberaní pilového kotúča postupujte v opačnom poradí.



VAROVANIE: Po výmene pilového kotúča vždy skontrolujte ukazovateľ vodidla pozdĺžnych rezov a rozpínací klin.

Nastavenie pilového kotúča (obr. A, E)

Pilový kotúč musí byť rovnobežný s drážkami pre pokosové rezy, aby bol zaručený optimálny výkon náradia. Toto nastavenie sa vykonalo vo výrobnom závode. Nové nastavenie:

- Otočte pílu na bok.
- Pomocou šesťhranného kľúča 10 mm mierne povolte upevňovacie prvky držiaka **28** (obr. E).
- Nastavte držiak **29** tak, aby bol pilový kotúč rovnobežný s drážkou ukazovateľa pokosových rezov **24** (obr. A).
- Utiahnite upevňovacie prvky držiaka **28** utahovacím momentom 11 Nm (obr. E).

Nastavenie výšky pilového kotúča (obr. A)

Pilový kotúč sa môže zdvíhať a spúšťať otáčaním ovládacieho kolieska **17** na nastavenie sklonu píly a šikmých rezov.

- Pri rezaní sa uistite, či nad horný povrch obrobku vyčnievajú iba tri zuby pilového kotúča. Tak bude zaistené, že v každom okamihu bude materiál obrobku odstraňovať maximálny počet zubov pilového kotúča, čo zaručuje optimálny výkon píly.

Montáž rozpínacieho klina (obr. A, F)

- Otáčaním ovládacieho kolieska **17** v smere pohybu hodinových ručičiek zdvihnite hriadeľ pilového kotúča do maximálnej výšky (obr. A).

- Pomocou dodaného kľúča povolte zaistovaciu skrutku **30** o niekoľko otáčok (obr. F).
- Zatláčajte skrutku **30** dovnútra a držte ju v tejto polohe, aby došlo k uvoľneniu pružne uloženého upínacieho mechanizmu.
- Zarovnajete drážku **31** so skrutkou **30** a vložte rozpínací klin, kým nebude horná časť drážky opretá o výstupok.
- Uvoľnite skrutku **30** a riadne ju utiahnite pomocou dodaného kľúča.



VAROVANIE: Ak je rozpínací klin správne zarovnaný, bude v jednej osi s pilovým kotúčom na hornej ploche stola a pri hornej časti pilového kotúča. Urobte kontrolu pomocou pravítka vo všetkých uhloch a výšky pilového kotúča.

- Nepokúšajte sa upevniť rozpínací klin v inej než odporúčanej polohe. Vzďialenosť medzi rozpínacím klinom a špičkami zubov pilového kotúča musí byť aspoň 2,0 mm.
- Správna montáž a zarovnanie horného ochranného krytu pilového kotúča **7** s rozpínacím klinom sú veľmi dôležité pre bezpečnú prevádzku píly!
- Nie je povolené namontovanie iného rozpínacieho klina, než je klin so špecifikovanou hrúbkou 2,3 mm.

Upevnenie k pracovnému stolu (obr. B)

- Rám tohto stroja je medzi pätkami **22** na každej strane opatrený dvoma otvormi, ktoré umožňujú upevnenie píly k pracovnému stolu. Použite otvory uhlopriečne.
- Ak chcete zlepšiť manipuláciu s pílou, upevnite ju na dosku z preglejky s hrúbkou minimálne 15 mm.
- Ak budete chcieť pílu použiť, upevnite preglejku pomocou svoriek k pracovnému stolu. Tak bude po uvoľnení svoriek uľahčená preprava píly.

Montáž vložky stola (obr. G)

- Zarovnajete vložku stola **11** ako na uvedenom obrázku a zasuňte výstupky na jej zadnej časti do otvorov v zadnej časti stola.
- Stlačte dole prednú časť vložky stola.
- Predná časť vložky stola musí byť zarovnaná s rovinou stola alebo musí byť mierne pod jeho úrovňou. Zadná časť musí byť zarovnaná s rovinou stola. Použite na nastavenie štyri nastavovacie skrutky **32**.
- Otočte poistnú skrutku (pozrite detail na obr. G) v smere pohybu hodinových ručičiek o 90°, aby došlo k zaisteniu vložky stola na určenom mieste.



VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte pílu bez vložky s drážkou pre pilový kotúč. Ak je vložka stola opotrebovaná alebo poškodená, ihneď ju vymeňte.

Montáž horného ochranného krytu pilového kotúča (obr. H)

- Upevnite horný ochranný kryt pilového kotúča **7** k rozpínaciemu klinu **6** pomocou skrutky **33**.
- Na druhý koniec skrutky umiestnite podložku **34** a krídlovú maticu **35** a utiahnite ju.

Upevnenie vodidla pozdĺžnych rezov (obr. I)

Vodidlo pre pozdĺžne rezy môže byť nainštalované v dvoch polohách na pravej strane náradia (poloha 1 pre pozdĺžne rezy 0 až 51 cm a poloha 2 pre pozdĺžne rezy 10,2 až 61 cm) a v jednej polohe na ľavej strane Vašej stolovej píly.

1. Uvoľnite západky vodidla pozdĺžnych rezov **13**.
2. Držte vodidlo v naklonenej polohe, zarovnajete polohovacie skrutky (predné a zadné) **36** na vodidlách s hlavnými drážkami na vodidle **37**.
3. Nasuňte hlavné drážky na kolíky a otočte pravítko smerom dole tak, aby sa oprelo o vodidlo.
4. Zaisťte pravítko na určenom mieste zaistením predných a zadných západiek **13** na vodidlách.

Nastavenie vodidla pozdĺžnych rezov do rovnobežnej polohy s pilovým kotúčom (obr. A, I)

Toto vodidlo je nastavené už vo výrobnom závode. Ak musíte vykonať nové nastavenie, postupujte nasledovne:

- Nastavte pilový kotúč do najvyššej možnej polohy.
- Odoberte horný ochranný kryt pilového kotúča **7**.
- Nastavte uhol šikmého rezu na 0°.
- Odblokujte poistnú páčku vodiacej tyče **19**.
- Nastavte vodidlo **12** tak, aby sa dotýkalo pilového kotúča.
- Skontrolujte, či je vodidlo rovnobežné s pilovým kotúčom.
- Ak je nutné nastavenie, postupujte nasledovne:
 - Pomocou šesťhranného kľúča povoľte nastavovaciu skrutku vodidla **36** zaisťujúcu pravítko na vodidle pravítka.
 - Nastavte vodidlo rovnobežne s pilovým kotúčom.
 - Uťahnite nastavovaciu skrutku.
- Zaisťte poistnú páčku vodidla a skontrolujte, či je toto vodidlo rovnobežné s pilovým kotúčom.
- Po tomto nastavení zaisťte opätovne namontovanie ochranného krytu kotúča.

VAROVANIE: Ak nie je pri zostave ložiska k dispozícii dostatočná vôľa, odovzdajte toto náradie autorizovanému servisu DEWALT.

Nastavenie meradla pozdĺžnych rezov (obr. J)

Meradlo pozdĺžnych rezov pracuje správne iba v prípade, ak je pravítko namontované pri pravej strane pilového kotúča.

- Skontrolujte, či indikátor meradla pozdĺžnych rezov **15** ukazuje na meradle na nulu, ak sa dotýka pravítka pilového kotúča. Ak neukazuje ukazovateľ priamo na nulu, povoľte skrutky **38**, presuňte ukazovateľ tak, aby ukazoval priamo na nulu a utiahnite skrutky.

Nastavenie dorazu šikmých rezov a ukazovateľa (obr. A, K, L)

- Nastavte pilový kotúč do najvyššej možnej polohy.
- Uvoľnite zaisťovaciu páku šikmých rezov **18** zatlačením hore a doprava.

- Povoľte skrutku dorazu šikmých rezov **39**.
- Položte uholník **40** na stôl k bočnej časti pilového kotúča **5**.
- Nastavte uhol šikmého rezu pomocou zaisťovacej páky šikmých rezov **18** tak, aby bol pilový kotúč zarovnaný s uholníkom.
- Uťahnite zaisťovaciu páku šikmých rezov **18**.
- Otočte väčku dorazu šikmých rezov **41** tak, aby bola v pevnom kontakte s blokom ložiska.
- Skontrolujte meradlo uhla šikmých rezov. Ak je nutné nastavenie, povoľte skrutku ukazovateľa **42** a nastavte ukazovateľ na 0°.
- Uťahnite skrutku ukazovateľa **42**.
- Zopakujte postup pre hodnotu 45° pre doraz šikmých rezov v polohe 45°, ale nenastavujte ukazovateľ.
- Uťahnite skrutku dorazu šikmých rezov **39**.

Nastavenie vodidla pokosových rezov (obr. A, M)

- Nainštalujte vodidlo pokosových rezov **25** do drážky nachádzajúcej sa pri ľavej strane pilového kotúča.
- Povoľte upínaciu skrutku (43).
- Umiestnite uholník **40** medzi vodidlo pokosových rezov **25** a pilový kotúč **5**. Pozrite obr. M.
- Skontrolujte, či ukazovateľ **44** ukazuje na meradle hodnotu 90°. Ak neukazuje ukazovateľ priamo na hodnotu 90°, povoľte skrutku **45**, presuňte ukazovateľ tak, aby ukazoval priamo na hodnotu 90° a utiahnite skrutku.

POUŽITIE

Pokyny na použitie

VAROVANIE: Vždy dodržujte bezpečnostné pokyny a platné predpisy.

VAROVANIE: Pred každým nastavením alebo pred každou montážou alebo demontážou doplnkov a príslušenstva z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia náradie vždy vypnite a odpojte ho od zdroja napájania. Uistite sa, či je hlavný vypínač v polohe VYPNUTÉ. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.

VAROVANIE: Uistite sa, či je náradie z hľadiska výšky stola a stability umiestnené v bezpečnej a ergonomickej polohe. Poloha náradia na pracovisku musí byť zvolená tak, aby mala obsluha náradia dobrý prehľad a dostatok voľného priestoru v blízkosti náradia, čo umožní manipuláciu s obrobkami bez akéhokoľvek obmedzenia.

- Upnite vhodný pilový kotúč. Nepoužívajte nadmerne opotrebované pilové kotúče. Maximálne prevádzkové otáčky píly nesmú prekročiť maximálne povolené otáčky pilového kotúča.
- Nepokúšajte sa rezať príliš malé kúsky.
- Nechajte pilový kotúč rezať voľne. Nepoužívajte nadmernú silu.
- Pred začatím rezania počkajte, kým motor píly nedosiahne maximálne otáčky.

- Uistite sa, či sú všetky zaistovacie a upínacie skrutky riadne utiahnuté.

Používatelia v Spojenom kráľovstve sú povinní dodržiavať nariadenia popísané v predpisoch pre obsluhu drevoobrábacích strojov z roku 1974 a ich príslušné dodatky.

- Ak je píla pripojená k napájaciemu zdroju, nikdy nevkładajte ruky do pracovného priestoru pilového kotúča.
- Nikdy nepoužívajte túto pílu na rezy voľnou rukou!
- Nerobte rezy deformovaných, krivých alebo nepravidelných obrobkov. Pri vodidle pozdĺžnych alebo pokosových rezov musí byť aspoň jedna rovná a hladká strana obrobku.
- Dlhé obrobky vždy podoprite, aby ste zabránili spätnému rázu.
- Ak je pilový kotúč v chode, nikdy neodstraňujte žiadne odrezky z jeho pracovného priestoru.

Zapnutie a vypnutie (obr. A)

- Ak chcete nariadenie zapnúť, stlačte zelené spúšťacie tlačidlo.
- Ak chcete nariadenie vypnúť, stlačte červené vypínacie tlačidlo.

POZNÁMKA: Spínanie môže spôsobiť krátkodobé zmeny napätia alebo kolísanie napätia. V nepriaznivých podmienkach vo verejných napájacích systémoch s nízkym napätím sa môžu objaviť problémy pri iných spotrebičoch. K problémom nebude dochádzať, ak je impedancia menšia než 0,262 ohmu.

Zásuvky používané pre toto elektrické náradie musia byť opatrené poistkami s prúdovou hodnotou 16 ampérov s inertnou charakteristikou.

Použitie vodidla pre pozdĺžne rezy (obr. N – P)

Zaistovacia páka vodiacej tyče

Zaistovacia páka vodidla 19 zaistuje vodidlo na určenom mieste a zabráňuje jeho pohybu počas rezania. Ak chcete zaistovacia páka vodidla zaistiť, stlačte ju dole a smerom k zadnej časti píly. Ak chcete ju uvoľniť, vytiahnite ju hore a smerom k prednej časti píly.

POZNÁMKA: Pri vykonávaní pozdĺžnych rezov vždy zaistite poistnú páku.

Predĺžená podpera obrobku/vodidlo pre úzke pozdĺžne rezy

Vaša stolová píla je vybavená predĺženou podperou obrobku umožňujúcou podopretie obrobku, ktorý stolovú pílu presahuje. Ak chcete použiť vodidlo na úzke pozdĺžne rezy v polohe pre podperu, otočte toto vodidlo z jeho ukladacej polohy, ako je zobrazené na obr. O a zasunúťe koľky do spodnej súpravy drážok 46 na oboch stranách vodidla.

Ak chcete použiť vodidlo pre úzke pozdĺžne rezy v polohe pre úzke pozdĺžne rezy, zasunúťe koľky do hornej súpravy drážok 47 na oboch stranách vodidla. Táto funkcia poskytuje špeciálnu vôľu 51 mm vzhľadom na pilový kotúč. Pozrite obr. P.

POZNÁMKA: Kedykoľvek budete pracovať s obrobkami, ktoré presahujú pracovný stôl, zasunúťe predĺženú podperu obrobku alebo nastavte vodidlo pre úzke pozdĺžne rezy.

Skrutka na jemné nastavenie

Táto skrutka na jemné nastavenie 16 umožňuje menšie nastavenie pri nastavení pravitka. Pri nastavení sa uistite, či je zaistovacia páka vodidla vo svojej hornej alebo odistenej polohe.

Ukazovateľ meradla pozdĺžnych rezov

Ukazovateľ meradla pozdĺžnych rezov musí byť nastavený, aby bola zaručená správna funkcia vodidla pre pozdĺžne rezy, ak mení používateľ kotúče s úzkym alebo širokým rezom. Ukazovateľ meradla pozdĺžnych rezov odčíta správne hodnoty iba v prípade pre polohu 1 (nula až 61 cm), ak je však použitá poloha 1 s vodidlom pre úzke pozdĺžne rezy, pripočítajte 5,08 cm. Pozrite časť **Nastavenie meradla pozdĺžnych rezov** v kapitole **Zostavenie a nastavenie**.

Základné rezy píly

- Vždy používajte rozpínací klin.
- Vždy skontrolujte, či je rozpínací klin správne zarovnaný s ochranným krytom pilového kotúča.

Pozdĺžne rezy (obr. A, Q)



VAROVANIE: Ostré hrany.

- Nastavte uhol šikmého rezu na 0°.
- Nastavte výšku pilového kotúča. Správna poloha pilového kotúča vyžaduje, aby z hornej plochy obrobku vyčnievali iba špičky troch zubov pilového kotúča. Ak je to nutné, nastavte výšku horného krytu ochranného krytu pilového kotúča.
- Nastavte paralelné vodidlo do požadovanej vzdialenosti.
- Položte obrobok plochou stranou na stôl a oprite ho o vodidlo. Udržujte obrobok mimo dosahu pilového kotúča.
- Udržujte obe ruky v bezpečnej vzdialenosti od pilového kotúča.
- Zapnite náradie a počkajte, kým pilový kotúč nedosiahne maximálne otáčky.
- Pomaly posúvajte obrobok do pilového kotúča a držte ho stále pevne opretý o vodidlo. Nechajte zuby vykonávať rez a nepretláčajte obrobok cez pilový kotúč. Otáčky pilového kotúča musia byť stále konštantné.
- Nezabudnite v blízkosti pilového kotúča používať tlačnú tyč 21.
- Po dokončení rezu pílu vypnite, počkajte na úplné zastavenie pilového kotúča a odoberte obrobok.



VAROVANIE: Nikdy netlačte alebo nedržte voľnú alebo odrezávanú časť obrobku.

- Nepokúšajte sa rezať príliš malé obrobky.
- Pri pozdĺžnych rezoch malých obrobkov vždy používajte tlačnú tyč.

Šikmé rezy

- Nastavte uhol požadovaného šikmého rezu.
- Postupujte ako pri pozdĺžnych rezoch.

Priečne rezy (obr. R)

- Odoberte vodidlo pozdĺžnych rezov a nainštalujte do požadovanej drážky vodidlo pokosových rezov.

- Zaisťte vodidlo pokosových rezov v polohe 0°.
- Nastavte uhol šikmého rezu na 0°.
- Nastavte výšku pílového kotúča.
- Položte obrobok plochou stranou na stôl a oprite ho o vodidlo. Udržujte obrobok mimo dosahu pílového kotúča.
- Udržujte obe ruky v bezpečnej vzdialenosti od pílového kotúča.
- Zapnite náradie a počkajte, kým pílový kotúč nedosiahne maximálne otáčky.
- Držte obrobok pevne pri pravítke a pomaly pohybujte obrobkom spoločne so zostavou pravítka, kým sa obrobok nedostane pod horný ochranný kryt pílového kotúča. Nechajte zuby vykonávať rez a nepretláčajte obrobok cez pílový kotúč. Otáčky pílového kotúča musia byť stále konštantné.
- Po dokončení rezu pílu vypnite, počkajte na úplné zastavenie pílového kotúča a odoberte obrobok.

Šikmé priečne rezy

- Nastavte uhol požadovaného šikmého rezu.
- Postupujte ako pri priečných rezoch.

Pokosové rezy

- Nastavte požadovaný uhol vodidla pokosových rezov.
- Postupujte ako pri priečných rezoch.

Kombinovaný pokosový rez

Tento rez je kombináciou pokosového a šikmého rezu.

- Nastavte požadovaný uhol šikmého rezu a postupujte ako pri priečnom pokosovom reze.

Podoprenie dlhých obrobkov

- Dlhé obrobky vždy podoprite.
- Dlhé obrobky podoprite bežnými prostriedkami, ako sú stojany alebo tesárske podpery, aby ste zabránili pádu obrobku.

Odsávanie prachu (obr. B)

Náradie je vybavené portom na odvod prachu, ktorý sa nachádza na zadnej časti náradia 9 a ktorý je vhodný na použitie s odsávacím zariadením s hubicami 57/65 mm. S týmto náradím sa dodáva port s redukciou na použitie hubíc na odsávanie prachu s priemerom 34 – 40 mm.

- Pri každom použití píly pripojte zariadenie na odsávanie prachu, ktoré spĺňa požiadavky príslušných predpisov týkajúcich sa emisií prachu.
- Uistite sa, či je hadica odsávacieho zariadenia vhodná pre vykonávanú prácu a pre rezaný materiál.
- Uvedomte si, že umelé materiály, ako sú drevotrieskové dosky alebo dosky MDF, vytvárajú počas rezania väčšie množstvo prachu než prírodné drevo.

Preprava (obr. A)

- Odkladajte prívodný kábel.
- Vždy prenášajte náradie za úchyty určené na prenášanie 3.



VAROVANIE: Vždy prevádzajte toto náradie s namontovaným horným krytom pílového kotúča.

ÚDRŽBA

Vaše elektrické náradie DEWALT bolo skonštruované tak, aby fungovalo čo najdlhšie s minimálnymi nárokmi na údržbu. Dôkladná starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho bezproblémový chod.



VAROVANIE: Pred každým nastavením alebo pred každou montážou alebo demontážou doplnkov a príslušenstva z dôvodu zníženia rizika vážneho zranenia náradie vždy vypnite a odpojte ho od zdroja napájania. Uistite sa, či je hlavný vypínač v polohe VYPNUTÉ. Náhodné zapnutie môže spôsobiť úraz.

Nastavenie poistky vodidla (obr. B, S)

Predpätie poistky vodidla bolo nastavené už vo výrobnom závode. Ak musíte vykonať nové nastavenie, postupujte nasledovne:

- Otočte pílu na bok.
- Odblokujte poistnú páčku 19.
- Nájdite šesťhranný tyč 50 na spodnej časti tohto stroja (obr. S).
- Povoľte poistnú maticu 51. Uťahujte šesťhranný tyč, kým nebude riadne stlačená pružina zaistovacieho systému a kým nevytvorí požadované napätie pôsobiace na zaistovaciu páku vodidla. Znovu utiahnite poistnú maticu k šesťhrannej tyči.



Mazanie

Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie mazanie.



Čistenie



VAROVANIE: Hneď ako sa vo vetracích drážkach hlavného krytu a v ich blízkosti nahromadia prach a nečistoty, odstráňte ich prúdom suchého stlačeného vzduchu. Pri vykonávaní tohto úkonu údržby používajte schválenú ochranu zraku a schválený respirátor.



VAROVANIE: Na čistenie nekovových súčastí náradia nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá alebo iné agresívne látky. Tieto chemikálie môžu oslabiť materiály použité v týchto častiach. Používajte iba handričku navlhčenú v mydlovom roztoku. Nikdy nedovoľte, aby sa do náradia dostala akákoľvek kvapalina. Nikdy neponárajte žiadnu časť náradia do kvapaliny.

Pred použitím starostlivo skontrolujte horný a spodný kryt pílového kotúča, a tiež trubicu odsávania prachu, aby ste sa uistili o ich správnej funkcii. Uistite sa, či piliny, prach alebo časti obrobku nemôžu spôsobiť zablokovanie týchto funkcií.

Ak dôjde k zablokovaniu častí obrobku medzi pílovým kotúčom a ochrannými krytmi, odpojte stroj od napájania a postupujte podľa pokynov uvedených v časti **Montáž pílového kotúča**.

Odstáňte zablokované časti a opätovne namontujte pílový kotúč.

Udržujte čisté a priechodné vetracie drážky na náradí a pravidelne čistite kryt náradia mäkkou handričkou.

Pravidelné čistenie systému na zachytávanie prachu (obr. T)

- Otočte pílu na bok.
- Vyskrutkujte skrutky 49 (obr. T).
- Odstáňte všetky nečistoty a opäť zaistite prístupové dvierka 48 pomocou skrutiek (obr. T).

Doplňkové príslušenstvo



VAROVANIE: Iné príslušenstvo, než je príslušenstvo ponúkané spoločnosťou DEWALT, nebolo s týmto výrobkom testované. Preto by mohlo byť použitie takéhoto príslušenstva s týmto náradím veľmi nebezpečné. Ak chcete znížiť riziko zranenia, používajte s týmto náradím iba príslušenstvo odporúčané spoločnosťou DEWALT.

Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.

PÍLOVÉ KOTÚČE: VŽDY POUŽÍVAJTE PÍLOVÉ KOTÚČE

S PRIEMEROM 250 mm so zníženou hlučnosťou a s priemerom upínacieho otvoru 30 mm. Otáčky pílového kotúča musia dosahovať aspoň 5 000 ot./min. Nikdy nepoužívajte pílové kotúče s menšími priermi. Neboli by riadne chránené.

POPIS PÍLOVÝCH KOTÚČOV		
POUŽITIE	PRIEMER	POČET ZUBOV
Pílové kotúče (rýchle pozdĺžne rezy)		
Univerzálne rezy	250 mm	24
Jemné priečne rezy	250 mm	40
Pílové kotúče na rezanie dreva (poskytujú hladké a čisté rezy)		
Jemné priečne rezy	250 mm	60

Vymeňte horný ochranný kryt (kat. č.: 247678-02), ak dôjde k jeho poškodeniu.

Ďalšie informácie týkajúce sa vhodného príslušenstva získate u autorizovaného predajcu.

Ochrana životného prostredia



Triedte odpad. Výrobky a akumulátory označené týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať do bežného domáceho odpadu.

■ Výrobky a akumulátory obsahujú materiály, ktoré je možné obnoviť alebo recyklovať, čo znižuje dopyt po surovinách. Recyklujte, prosím, elektrické výrobky a akumulátory podľa miestnych predpisov. Ďalšie informácie nájdete na internetovej adrese www.2helpU.com.

ZÁRUKA

Spoločnosť DeWALT je presvedčená o kvalite svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku pre profesionálnych používateľov tohto náradia. Táto záruka sa ponúka v prospech zákazníka a nijako neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny voľného obchodu EFTA.

• 30 DNÍ ZÁRUKA VÝMENY •

Ak nie ste s výkonom Vášho náradia DeWALT celkom spokojní, môžete ho do 30 dní po kúpe vrátiť. Náradie musí byť v kompletnom stave ako pri kúpe a musí byť dodané na miesto, kde bolo kúpené, kde sa vymení alebo vrátia peniaze. Náradie musí byť v uspokojivom stave a musí byť predložený doklad o jeho kúpe.

• JEDNOROČNÁ ZMLUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •

Ak sa musí počas 12 mesiacov po kúpe vykonať údržba alebo servis Vášho náradia DeWALT, máte nárok na jedno bezplatné vykonanie tohto úkonu. Tento úkon sa bezplatne vykoná v autorizovanom servise DeWALT. K náradiu musí byť predložený doklad o jeho kúpe. Táto oprava zahŕňa aj prácu. Tento bezplatný servis sa nevzťahuje na príslušenstvo a náhradné diely, ak nie sú tiež kryté zárukou.

• JEDNOROČNÁ PLNÁ ZÁRUKA •

Ak dôjde počas 12 mesiacov od kúpy výrobku DeWALT k poškodeniu tohto výrobku z dôvodu poruchy materiálu alebo zlého dielenského spracovania, spoločnosť DeWALT zaručuje bezplatnú výmenu všetkých poškodených častí – alebo podľa nášho uváženia – bezplatnú výmenu celého náradia, za predpokladu, že:

- Porucha nevznikla v dôsledku neodborného zaobchádzania.
- Výrobok bol vystavený bežnému použitiu a opotrebovaniu.
- Výrobok neopravovali neoprávnené osoby.
- Bol predložený doklad o kúpe;
- Bol výrobok vrátený kompletný s pôvodnými komponentmi.

Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili alebo vyhľadajte autorizovanú servisnú organizáciu. Zoznam autorizovaných servisov DeWALT a podrobnosti o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.

STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.

Tůrkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com

STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.

Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.: 00420 261 009 772
Fax: 00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com

BAND SERVIS

K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz

BAND SERVIS

Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk

Právo na prípadné zmeny vyhradené.

06/2014

CZ ZÁRUČNÍ LIST

SK ZÁRUČNÝ LIST



TYP VÝROBKU:

CZ	Výrobní kód	Datum prodeje	Razítko prodejny Podpis
SK	Výrobný kód	Dátum predaja	Pečiatka predajne Podpis

CZ Dokumentace záruční opravy			SK Dokumentácia záručnej opravy			
CZ	Číslo	Datum příjmu	Datum zakázky	Číslo zakázky	Závada	Razítko Podpis
SK	Číslo dodávky	Dátum príjmu	Dátum opravy	Číslo objednávky	Porucha	Pečiatka Podpis

CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášteřského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
<http://www.bandservis.cz>

SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624